


Travaux Pratiques

ETUDE DU REDUCTEUR

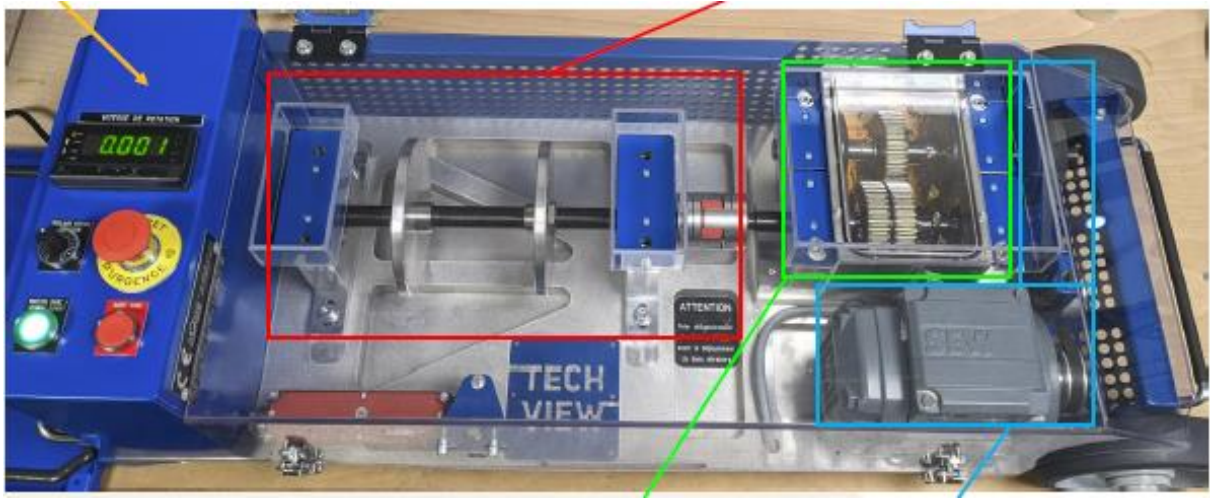

PROBLEMATIQUE

Dans le cadre d'une action de maintenance prévisionnelle, vous êtes chargé de faire un relevé de mesures vibratoires.


Ce banc d'essai vibratoire se décompose en 3 zones

- Une zone mécanisme sans capteurs zone verte.
- Une zone mécanismes avec capteurs vibratoire technologie LORWAN.
- Une zone réception et émetteur du signal LORWAN vers le réseau GSM 4G ou 5G.

Objectif : Dans le cadre de la réalisation d'une opération de maintenance préventive conditionnelle, vous allez effectuer une analyse vibratoire sur le réducteur et communiquer par écrit les résultats provenant du Dash Board (tableau de bord).

Préparation de la manipulation

La chaîne d'acquisition des données du banc vibratoire est réalisée de la façon suivante :

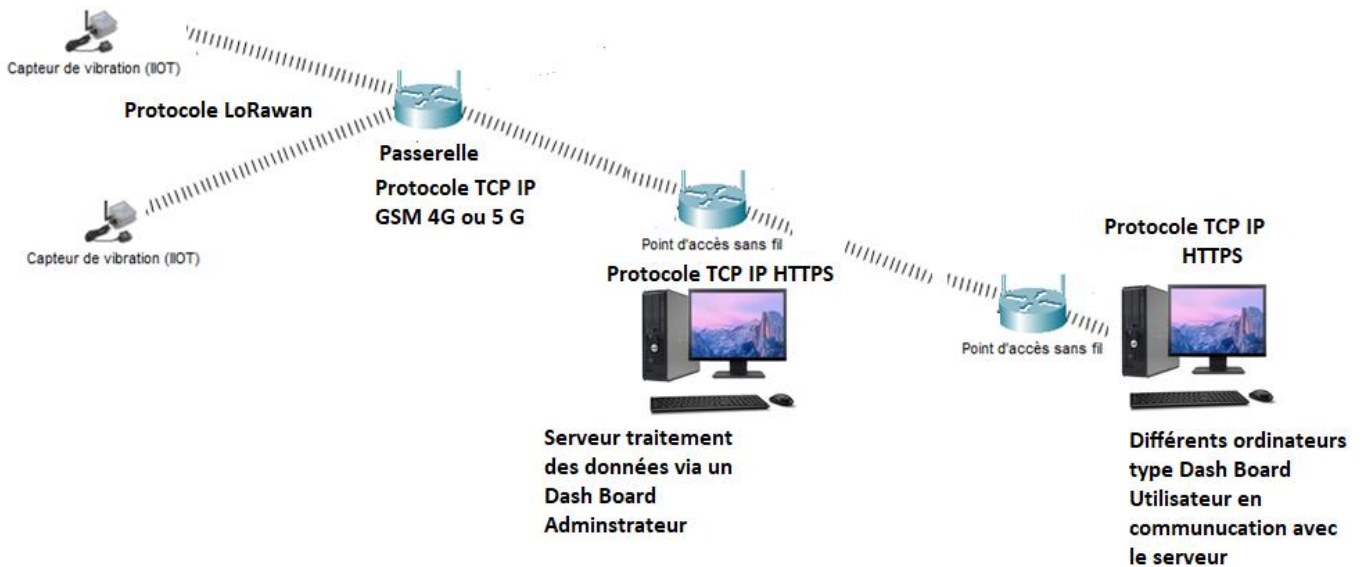

Un réseau LoRaWAN est constitué d'équipements sans fil basse consommation qui communiquent avec des serveurs applicatifs au travers de passerelles. La technique de modulation utilisée entre les équipements et les passerelles est LoRa. Ce protocole utilise des fréquences libres de droit(125Khz). La communication entre les passerelles et les serveurs est établie via le protocole IP au moyen d'un réseau de collecte Ethernet ou cellulaire.

Au sens réseau, les équipements ne sont pas connectés aux passerelles, elles leur servent uniquement de relais pour joindre le serveur gérant le réseau (par exemple avec un logiciel comme Chirpstack ou resiot.io, lui-même connecté à un ou plusieurs serveurs applicatifs. Les paquets envoyés par les équipements sont retransmis par les passerelles après y avoir uniquement ajouté des informations concernant la qualité du signal reçu.

Mesure fréquentielle du réducteur


- Assurez-vous que le capotage est fermé et verrouillé avant la mise en route.
- Mettre en service le banc, régler la fréquence de rotation du moteur à 2700 tr/min ce qui donnera une vitesse de rotation de l'arbre 1515 tr/min.



Analyse vibratoire TP2 mesure défaut réducteur

1. Utiliser un tachymètre pour vérifier l'exactitude la vitesse de l'arbre (bande réfléchissante sur l'arbre) soit 1515 tr/min.

Choisir le sous-ensemble surveillance réducteur. Le pignon menant à 36 dents et le pignon mené à 36 dents.

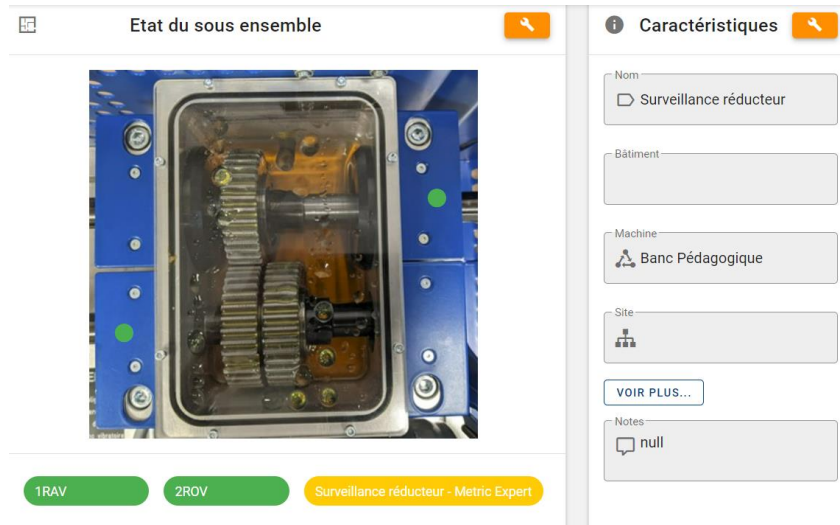


- Vérifier pour le spectre de sélection de la bande de fréquence basse pour ce type de défaut.
2. Effectuer une copie d'écran tel que nous pouvons visualiser la fréquence et l'amplitude en g mm/s.



3. Calculer la fréquence vibratoire de l'arbre moteur et ensuite définir l'ordre 1.
4. Calculer la fréquence d'engrènement puis calculer l'ordre.
5. Vérifier les valeurs sur le graphique.
6. Mesurer l'amplitude de la raie de la fréquence d'engrènement et indiquer l'unité pour un domaine de basse fréquence.
7. Expliquer la périodicité du spectre.


Mesure fréquentielle du réducteur

Régler le variateur de vitesse pour obtenir une fréquence de rotation de l'arbre réducteur de 1450 tr/min.

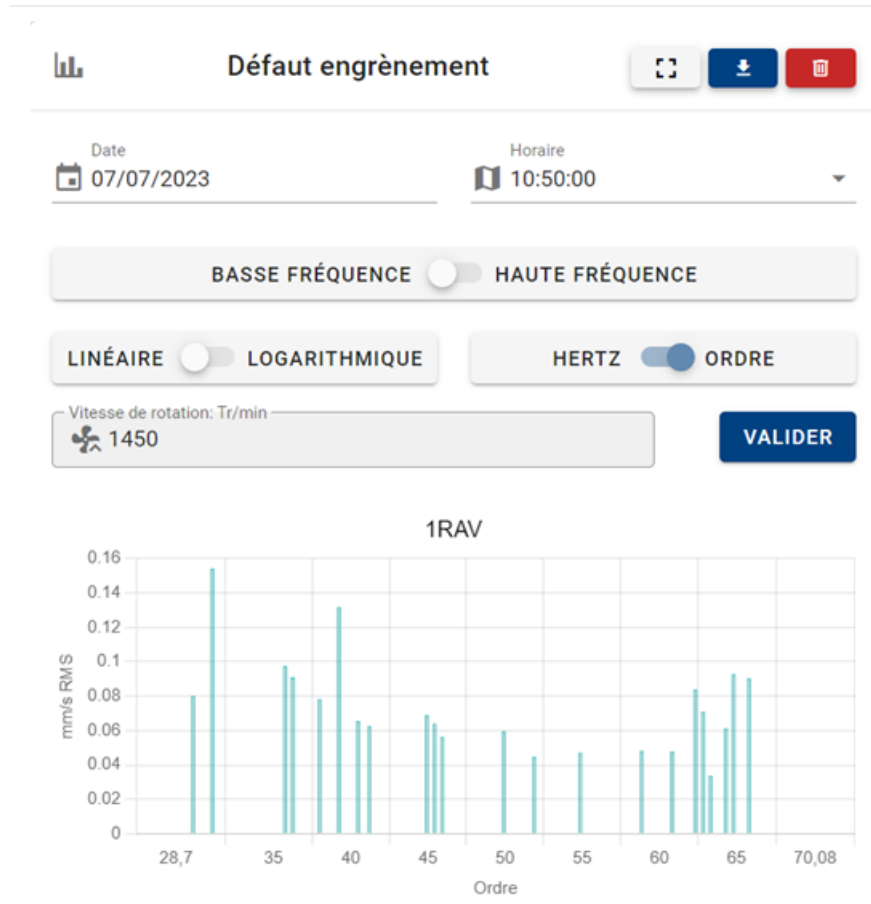

1. Calculer la fréquence vibratoire de l'arbre moteur et ensuite définir l'ordre 1.
2. Calculer la fréquence d'engrènement puis calculer l'ordre.
3. Vérifier les valeurs sur le graphique.
4. Mesurer l'amplitude de la raie de la fréquence d'engrènement et indiquer l'unité pour un domaine de basse fréquence.
5. Expliquer la périodicité du spectre.

Synthèse

Engrènement important: Métrique 0_gearing_out sur capteur 63dbcfd5702d7 - metric expert ID: Metric Expert	Surveillance réducteur - Metric Expert		07/07/2023 8:58	Techview	A réaliser	techview	prealert-maint	Hausse de la fréquence d'engrènement pouvant traduire un début d'usure de denture ou bien la présence d'une charge à l'engrènement plus élevée (conditions de fonctionnement).
--	--	---	--------------------	----------	------------	----------	----------------	--

1. Conclure sur le dernier essai du spectre et justifier les recommandations.
2. Rédiger un compte rendu de synthèse sur ce type défaut et vérifier l'état visuel des pignons.

Si l'une des roues possède une dent détériorée, il se produit un choc périodique à la fréquence de rotation de la roue considérée. Le spectre montrera un pic à la fréquence d'engrènement et aussi un pic à la fréquence de rotation avec des harmoniques. Un choc se traduit par un peigne de Dirac à la fréquence de défaut.

Il faut savoir qu'en vibration nous parlons souvent en « ordre » pour les raisons suivantes :

- Repérer rapidement dans le spectre une information sub-synchrone, synchrone ou non synchrone
- Pouvoir échanger avec d'autres spécialistes de la vibration des phénomènes observés sur les spectres enregistrés. En effet, en fonction de la cinématique mesurée (ex : moteur accouplé par poulie/courroie à une turbine) il est possible de connaître directement son origine.

Exemple, je vois un pic sub-synchrone à l'ordre 0.22X. Il y a de forte chance pour que ce soit une fréquence en lien avec le fonctionnement des courroies.

Définition de sub-synchrone : information vibratoire inférieure à l'ordre 1 de l'arbre mesuré.

Exemple : Si moteur tourne à 1500 tr/min (25 Hz), alors 25Hz=ordre 1. Tout ce qui sera en-dessous de cet ordre sera dit « sub-synchrone »

Définition de synchrone : information vibratoire en lien avec des multiples entiers de la vitesse de fonctionnement de l'arbre mesuré. Exemple : Si moteur à 1500 tr/min (25 Hz), alors 25Hz=ordre 1. L'ordre 1 et ses multiples entiers (1X, 2X, 3X,, 74X etc...) seront considérés comme de l'information synchrone

Définition de non synchrone : information vibratoire en lien avec des multiples non entiers de la vitesse de fonctionnement de l'arbre mesuré. Exemple :

Si le moteur tourne à 1500 tr/min (25 Hz), alors 25Hz=ordre 1. L'ordre 1,1X, 1,2X, 9,6X etc sont considérés comme de l'information non synchrone car chiffre à virgule et multiple non entier de la vitesse de fonctionnement de l'arbre mesuré.

TABLEAU DE RECONNAISSANCE DES AVARIES.

CAUSE	VIBRATION		REMARQUES
	FREQUENCE	DIRECTION	
Tourbillon d'huile	De 0,42 à 0,48 RPM	Radiale	Uniquement sur paliers lisses hydrodynamique à grande vitesse.
Balourd	1 x RPM	Radiale	Intensité proportionnelle à la vitesse de rotation.
Défaut de fixation	1x2x3x4x RPM	Radiale	Vibration axiale en général plus importante si le défaut d'alignement comporte un écart angulaire.
Défaut d'alignement	2 x RPM	Axiale et radiale	Disparaît dès la coupure de l'alimentation.
Excitation électrique	1x2x3x4x 50Hz	Radiale	Disparaît dès la coupure de l'alimentation.
Vitesse critique de rotation	Fréquence critique du rotor	Radiale	Apparaît en régime transitoire et s'atténue ensuite. Ne pas maintenir à la vitesse critique de rotation.
Courroies en mauvais état	1x2x3x4x RPM	Radiale	
Désalignements des poulies	1 x RPM	Radiale	
Engrenages endommagés	Fréquence d'engrènement F F = Nbre dents x Rpm arbre	Axiale et radiale	Etat des dentures.
Faux rond pignon	F +/- RPM pignon	Axiale et radiale	Bandes latérales autour de la fréquence d'engrènement dues au faux-rond.
Détérioration de roulement	Hautes fréquences	Axiale et radiale	Ondes de chocs dues aux écaillages.